


# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ідентифікаційний номер ТЗ.           | TMBJB9NY1NF016181 |
| Дата поставки:                       | 2021-10-05        |
| Наступний Технічний огляд            | 2024-10           |
| Наступна перевірка шкідливих викидів | 2024-10           |
| Тип                                  | 5AZFF2            |

## Історія

Показати   записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-02-09Пробіг:  
2481Номер замовлення:  
2022000764BA-ID:  
146127400

|   |  |
|---|--|
| Претензія клієнта                         | KDB.: Proaktiver Insassenschutz ist eingeschränkt  |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Інформаційна система для водія (FIS, MFA, MMI) > Відображення текстового повідомлення > Текстове повідомлення: превентивна система безпеки недоступна > Функціональність > спрацьовує  |
| Визначення СТО                            | GFS 168 ZE Diagnose + 52 ZE Kalibrierung zusammengefasst. Sicherung SB6 geprüft i.O. Mehrere Steuergeräte a+e -> Stg. u. Kamera abgeklemmt // Steckverbindungen T14e // T14xe // T8aa // T40a geprüft i.O. Elektr. Prüfung lt. Stlp. 61/2 + 61/3 // Elektr. Prüfung lt. Stlp. 70/2 + 70/3 + 70/4 i.O. // Can Bus Leitungen geprüft i.O. Radarsensor ersetzt. Der Schlüsselschalter ist beim Ausbau auseinandergefallen (Vorgehensweise lt. Elsa) -> Schlüsselschalter als Folgeschaden ersetzt. DISS BA-ID 146127336 + 146127383 + 146127400 |
| Код СТО                                   | Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Радіолокаційний датчик адаптивного круїз-контролю (ADR) > Функціональність > не працює   |
| Запасна частина для усунення несправності | 1EA-907-572-G-   |



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-02-09Пробіг:  
2481Номер замовлення:  
2022000764BA-ID:  
146127383

|   |  |
|---|--|
| Претензія клієнта                         | KDB.: Front Assist nicht verfügbar.  |
| Код клієнта                               | Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Функціональність > не працює   |
| Визначення СТО                            | GFS 168 ZE Diagnose + 52 ZE Kalibrierung zusammengefasst. Sicherung SB6 geprüft i.O. Mehrere Steuergeräte a+e -> Stg. u. Kamera abgeklemmt // Steckverbindungen T14e // T14xe // T8aa // T40a geprüft i.O. Elektr. Prüfung lt. Stlp. 61/2 + 61/3 // Elektr. Prüfung lt. Stlp. 70/2 + 70/3 + 70/4 i.O. // Can Bus Leitungen geprüft i.O. Radarsensor ersetzt. Der Schlüsselschalter ist beim Ausbau auseinandergefallen (Vorgehensweise lt. Elsa) -> Schlüsselschalter als Folgeschaden ersetzt. DISS BA-ID 146127336 + 146127383 + 146127400 |
| Код СТО                                   | Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Радіолокаційний датчик адаптивного круїз-контролю (ADR) > Функціональність > не працює   |
| Запасна частина для усунення несправності | 1EA-907-572-G-   |



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-02-09Пробіг:  
2481Номер замовлення:  
2022000764BA-ID:  
146127336

|   |  |
|---|--|
| Претензія клієнта                         | KDB.: Lane Assist ist zur Zeit nicht verfügbar   |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор асистента руху по смузі > Функціональність > не спрацьовує   |
| Визначення СТО                            | GFS 168 ZE Diagnose + 52 ZE Kalibrierung zusammengefasst. Sicherung SB6 geprüft i.O. Mehrere Steuergeräte a+e -> Stg. u. Kamera abgeklemmt // Steckverbindungen T14e // T14xe // T8aa // T40a geprüft i.O. Elektr. Prüfung lt. Stlp. 61/2 + 61/3 // Elektr. Prüfung lt. Stlp. 70/2 + 70/3 + 70/4 i.O. // Can Bus Leitungen geprüft i.O. Radarsensor ersetzt. Der Schlüsselschalter ist beim Ausbau auseinandergefallen (Vorgehensweise lt. Elsa) -> Schlüsselschalter als Folgeschaden ersetzt. DISS BA-ID 146127336 + 146127383 + 146127400 |
| Код СТО                                   | Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Радіолокаційний датчик адаптивного круїз-контролю (ADR) > Функціональність > не працює   |
| Запасна частина для усунення несправності | 1EA-907-572-G-   |



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-02-09Пробіг:  
2481Номер замовлення:  
2200076401Номер рахунку.:  
914007475Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров.  
післягарантійна  
підтримка

## Робота

| #  | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1  | 01500000 | GFF/Guided functions .              | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2  | 27068950 | Battery loaded                      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3  | 97920199 | SICHERUNG SB6 GEPRÜFT               | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4  | 90351900 | Data bus control unit removed+insta | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5  | 70921901 | Tailgate trim panel removed+install | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 6  | 55681900 | Tailgate/boot lid control unit rem+ | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 7  | 68271900 | Inside mirror removed+installed     | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 8  | 96350999 | STG. F. SPURWECHSELASSISTENT AGGEKL | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 9  | 97090299 | STECKERVERBINDUNG T14E // T8AA //   | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 10 | 97090499 | ELEKTR. PRÜFUNG LT. STLP. 61/2 + 61 | -                       | 0000 |                  | 0     |



| #  | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 11 | 97090499 | ELEKTR. PRÜFUNG LT STLP. 70/2+70/3+ | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 12 | 91631900 | Radar sensor removed+installed      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 13 | 91631560 | Radar sensor adjusted               | -                       | 0000 |                  | 0     |

## Деталі

| # | Номер            | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 1EA907572G       | SENSOR     | 1.00      | C               | OWN             | 08                 | 1                | 0     |
| 2 | 5Q0919237<br>WGI | Switch     | 1.00      | C               | OWN             | 08                 | 0                | 0     |



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-29Пробіг:  
28Номер замовлення:  
2100567101Номер рахунку.:  
910034642

## Робота

| # | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 64401900 | Front door window removed+installed | -                       | 0000 |                  | 0     |

## Деталі

| # | Номер     | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5LA845022 | DR WINDOW  | 1.00      | C               | OWN             | 13                 | 0                | 0     |



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-09-08Пробіг:  
4Номер замовлення:  
2021005233BA-ID:  
139756201

|   |   |
|---|---|
| Претензія клієнта                         | Notrufmodul lässt sich nicht aktivieren   |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Автоматичний виклик допомоги > Автоматичний екстрений виклик онлайн > Функціональність > не працює |
| Визначення СТО                            | Rep lt. TPI 2055973/7 DISS BA-ID 139756201 [2055973/7 Die SOS-Warnleuchte blinkt rot oder leuchtet nicht]   |
| Код СТО                                   | Reparatur laut TPI  |
| Запасна частина для усунення несправності |   |



Цифровий  
сервісний план ▼Термін прийомки:  
2021-09-08Пробіг:  
0Номер замовлення.:  
123456Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

| # |       |                     |
|---|-------|---------------------|
| 1 | Опис  | Delivery inspection |
| 2 | Прим. |                     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-08Пробіг:  
4Номер замовлення:  
2100523301Номер рахунку.:  
914006670Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров.  
післягарантійна  
підтримка

## Робота

| # | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions .              | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 91700599 | OCU STEUERGERÄT PRÜFEN UND EINSTELL | -                       | 0000 |                  | 0     |

Записи з 1 по 8 із 8 записів